

**ОВЕН МВ110-224.1ТД
ОВЕН МВ110-224.4ТД**

МОДУЛИ ВВОДА СИГНАЛОВ ТЕНЗОДАТЧИКОВ



TR.002

руководство по эксплуатации
АРАВ.411134.001 РЭ



Содержание

Введение	3
1 Назначение прибора	5
2 Технические характеристики и условия эксплуатации	6
2.1 Технические характеристики прибора	6
2.2 Условия эксплуатации	11
3 Устройство прибора	12
3.1 Общие принципы построения прибора	12
3.2 Приведение результатов измерения к физической величине	15
3.3 Выбор входного диапазона измерений прибора и режима питания датчика	18
3.4 Управление прибором	20
3.5 Конструкция прибора	22
3.5.1 Индикация	22
4 Работа с прибором	28
4.1 Программа «Конфигуратор M110»	28
4.2 Настройка конфигурации прибора	28
4.3 Применение в весоизмерительных системах	30
4.3.1 Измерение веса тары	30
4.3.2 Ввод количества взвешиваемой тары	32
4.4 Восстановление заводских сетевых настроек прибора	33
5 Меры безопасности	35
6 Монтаж и подключение прибора	36
6.1 Монтаж внешних связей	36
6.1.1 Общие требования	36
6.1.2 Подключение прибора	37
6.2 Отсоединение клемм прибора	40

6.3 Помехи и методы их подавления	40
7 Техническое обслуживание	42
7.1 Технический осмотр	42
7.2 Поверка	42
7.2.1 Методика поверки.....	43
8 Маркировка	51
9 Транспортирование и хранение.....	52
10 Комплектность	53
Приложение А. Габаритный чертеж	54
Приложение Б. Общие сведения о протоколах обмена RS-485.....	56
Б.1 Параметры протокола ОВЕН, индексация параметров	56
Б.2 Базовый адрес прибора в сети RS-485	57
Б.3 Мастер сети.....	57
Приложение В. Параметры прибора	58
В.1 Параметры протокола ОВЕН.....	58
В.2 Параметры протокола ModBus	69
В.3 Команды протокола DCon.....	79
Приложение Г. Методика юстировки	81
Г.1 Последовательность пользовательской юстировки	81
Г.2 Последовательность заводской юстировки	84
Приложение Д. Отделение клеммной колодки от прибора	87
Лист регистрации изменений	88

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, работой и техническим обслуживанием модулей ввода сигналов тензодатчиков **ОВЕН МВ110-224.1ТД** и **ОВЕН МВ110-224.4ТД** (в дальнейшем по тексту именуемых приборы).

Руководство по эксплуатации распространяется на приборы, выпущенные по ТУ У 26.5-35348663-019:2012.

Приборы отличаются друг от друга числом независимых измерительных каналов (количеством подключаемых тензодатчиков) и соответствующим исполнением корпуса. Приборы обозначаются в документации и заказах следующим образом:

ОВЕН МВ110-224.хТД,

где **х** – количество измерительных каналов:

1 – один канал для подключения одного тензодатчика;

4 – четыре канала для подключения четырех тензодатчиков.

Габаритные чертежи корпусов приборов приведены в Приложении А.

Термины и аббревиатуры

АЦП – аналого-цифровой преобразователь.

Датчик – тензометрический датчик мостового типа.

Имя параметра – набор символов, однозначно определяющий доступ к параметру в приборе.

Индекс параметра – числовое значение, отличающее параметры однотипных элементов с одинаковыми именами.

Конфигурация – совокупность значений параметров, определяющих работу прибора.

Конфигурационные параметры – параметры, определяющие конфигурацию прибора. Задаются в программе-конфигураторе.

Мастер сети – прибор (или ПК), инициирующий обмен данными в сети RS-485 между отправителем и получателем данных.

Оперативные параметры – данные, которые прибор передает по сети RS-485.

ПК – персональный компьютер.

РКП – рабочий коэффициент передачи тензодатчика (по документации на тензодатчик), мВ/В.

Сетевые параметры – служебные параметры, определяющие работу прибора в сети RS-485.

СИТ – средства измерительной техники.

Тензодатчик – см. Датчик.

Физическая величина – физический параметр, измеряемый тензодатчиком (давление, сила, вес и т.д. в единицах Па (кПа, бар, атм), Н, кг и др.).

Формат данных – тип значений параметров (например, целое число, число с плавающей точкой).

Формат записи числа «0x00» означает, что число указано в шестнадцатеричном формате счисления. Например, запись «0x1F» означает, что написано шестнадцатеричное число 1F, эквивалентное десятичному числу 31.

1 Назначение прибора

Прибор предназначен для работы с тензодатчиками мостового типа, у которых рабочий коэффициент передачи (при номинальной нагрузке) от 1 мВ/В и выше, преобразования данных измерений в значение физической величины и передачи результатов измерения в сеть RS-485.

Прибор ОВЕН МВ110-224.1ТД имеет один измерительный канал для подключения одного тензодатчика.

Прибор ОВЕН МВ110-224.4ТД имеет четыре независимых измерительных канала для подключения четырех тензодатчиков.

Приборы применяются для работы с тензометрическими датчиками мостового типа в составе измерительных систем контроля (в том числе и весоизмерительных) и управления технологическими процессами на промышленных предприятиях.

2 Технические характеристики и условия эксплуатации

2.1 Технические характеристики прибора

Основные технические характеристики прибора приведены в таблицах 2.1 и 2.2.

Таблица 2.1 – Характеристики прибора

Наименование	Значение
Напряжение питания прибора	от 90 до 245 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой от 47 до 63 Гц или от 20 до 60 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В)
Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более	5
Количество измерительных каналов: ОВЕН МВ110-224.1ТД	1
ОВЕН МВ110-224.4ТД	4
Разрядность АЦП, бит	24
Схема подключения мостового тензодатчика	четырёх- или шестипроводная
Диапазон измерений прибора, мВ, не более	±300
Сопротивление тензодатчика, Ом	от 87 до 1000
Максимальная нагрузка (нескольких параллельно подключенных тензодатчиков) на один канал, Ом, не менее	87 (четыре датчика сопротивлением 350 Ом)

Продолжение таблицы 2.1

Наименование	Значение
Номинальное напряжение питания (возбуждения) тензодатчика от встроенного источника постоянного тока, В	$2,5 \pm 5 \%$
Предел основной приведенной погрешности измерения, %	$\pm 0,05$
Предел допускаемой дополнительной приведенной погрешности измерения сигнала тензодатчика, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой температуры в пределах рабочих условий эксплуатации, на каждые 10 °С, не более	предела основной приведенной погрешности
Время установления рабочего режима (предварительный прогрев), мин, не более	20
Интерфейс связи с Мастером сети	RS-485
Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485, не более	31
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485, бит/сек	115200
Максимальная длина кабеля типа «витая пара» для интерфейса RS-485, м, не более	1200
Протоколы связи, используемые для передачи информации	ОБЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON
Степень защиты корпуса: – со стороны передней панели – со стороны клеммной колодки	IP20 IP00

Окончание таблицы 2.1

Наименование	Значение
Напряжение изоляции гальванической развязки при нормальных условиях, кВ, не менее:	
– между корпусом прибора и остальными цепями	3,0
– между цепью входного напряжения питания (Сеть 220 В) и измерительными цепями	3,0
– между цепью входного напряжения питания (Сеть 220 В) и цепью RS-485	1,5
– между цепью интерфейса RS-485 и измерительными цепями	0,75
Габаритные размеры прибора, мм, не более	
ОВЕН MB110-224.1ТД	$(63 \times 110 \times 73) \pm 1$
ОВЕН MB110-224.4ТД	$(139 \times 110 \times 73) \pm 1$
Масса прибора, кг, не более	
ОВЕН MB110-224.1ТД	0,25
ОВЕН MB110-224.4ТД	0,42
Средний срок службы, лет	12

Таблица 2.2 – Время обновления данных измерений в канале

Частота дискретизации измерительно-го тракта ¹⁾ , Гц	Время обновления данных измерений ²⁾ , мс, не более		Примечание
	Режим возбуждения датчика постоянным напряжением	Режим возбуждения датчика знакопеременным напряжением	
Прибор ОВЕН МВ110-224.1ТД			
8,197	125	350	Подавление 50 Гц
16,39 ³⁾	65	230	Подавление 50 и 60 Гц
19,61	54	210	Подавление 60 Гц
24,27	45	190	Подавление 50 Гц
25,77	41	185	
34,25	32	166	
42,37	26	154	Подавление 50 Гц
44,64	24	150	Подавление 50 Гц
50,51	22	146	
69,44	16	135	
144,9	8,0	120	
257,7	4.3	115	
409,8	3,0	112	
588,2	2,1	110	

Окончание таблицы 2.2

Частота дискретизации измерительно-го тракта , Гц	Время обновления данных измерений, мс, не более								Примечание
	Режим возбуждения датчика постоянным напряжением				Режим возбуждения датчика знакопеременным напряжением				
	1 к	2 к	3 к	4 к	1 к	2 к	3 к	4 к	
Прибор ОВЕН МВ110-224.4Д									
1,695	210	300	440	590	820	640	960	1300	Подавление 50 Гц
2,976 ³⁾	150	173	255	340	560	400	600	780	Подавление 50 и 60 Гц
5,435	110	95	140	190	410	236	360	470	Подавление 50 Гц
9,804	90	55	80	110	330	152	230	310	
Примечания									
¹⁾ – Частота дискретизации измерительного тракта устанавливается с помощью изменения параметра Set.F (см. Приложение В).									
²⁾ – Время обновления данных измерений в канале указано при установленной длине фильтра скользящего среднего равным 1 (параметр MAv.L = 1, см. Приложение В). При изменении длины фильтра скользящего среднего, указанного в таблице, время обновления данных нужно умножить на выбранную длину фильтра.									
³⁾ – Данные значения частоты дискретизации в приборах установлены по умолчанию.									

2.2 Условия эксплуатации

Прибор эксплуатируется при следующих условиях:

- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- температура окружающего воздуха от минус 20 до 55 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха 80 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997.

По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ 12997.

По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ 12997.

По электромагнитной совместимости прибор относится к оборудованию класса А по ДСТУ ІЕС 61326-1.

3 Устройство прибора

3.1 Общие принципы построения прибора

Входным сигналом для прибора является постоянное напряжение с выхода резистивного моста (тензометрического датчика мостового типа).

Структурная схема прибора приведена на рисунке 3.1.

Прибор вырабатывает постоянное напряжение величиной 2,5 В для питания (возбуждения) тензорезистивного моста (тензодатчика), клеммы прибора **EXC+**, **EXC-**. С диагонали моста выходной сигнал поступает на входы прибора **IN+**, **IN-** и через помехоподавляющие фильтры ФНЧ приходит на вход сигма-дельта **АЦП**. Опорным напряжением для АЦП служит напряжение питания моста, измеряемое непосредственно на клеммах датчика, входы **REF+**, **REF-** (при шестипроводной схеме подключения). В этом случае исключается погрешность падения напряжения на подводящих проводах и изменения падения напряжения на подводящих проводах из-за температурной зависимости сопротивления.

Уменьшенное по сравнению с традиционным (5 В или 10 В) напряжение питания (возбуждения) моста тензодатчика 2,5 В позволяет уменьшить проходящий ток через него, а следовательно, уменьшается рассеиваемая мощность, что увеличивает время жизни (ресурс) тензодатчика. Уменьшенный вследствие этого эффект саморазогревания датчика также уменьшает ошибку измерения тензорезистора, имеющего высокий температурный коэффициент сопротивления.

При запитывании датчиков постоянным током (режим работы прибора с возбуждением датчика постоянным напряжением) дополнительным источником погрешностей является ЭДС, создаваемая на месте скрутки проводов и разности температур мест скруток (паразитные термопары). Это приводит к дрейфу постоянной составляющей сигнала.

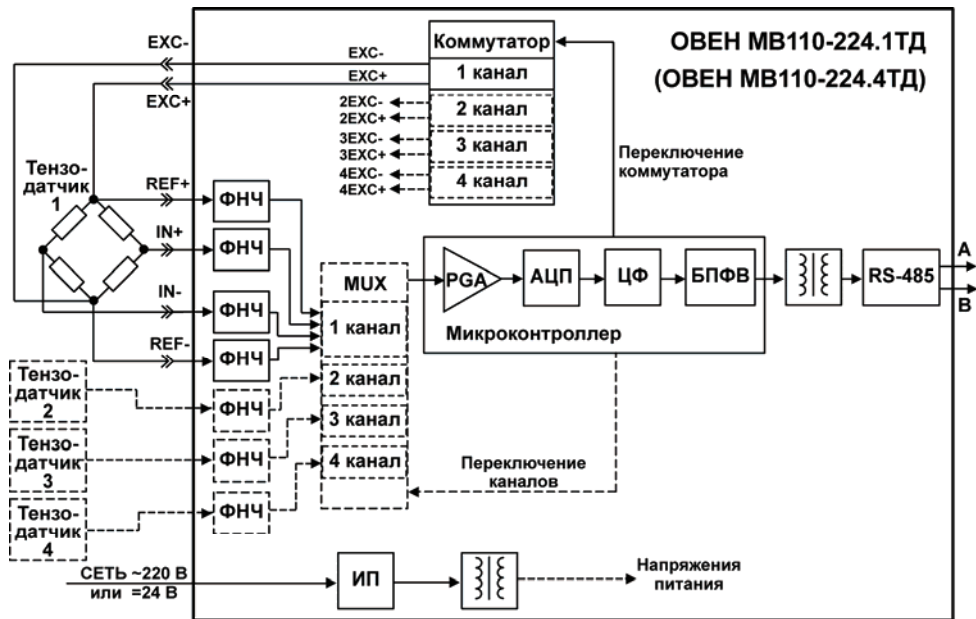


Рисунок 3.1 – Структурная схема прибора

Для того чтобы уменьшить вызванные этим погрешности и скомпенсировать все имеющиеся дрейфы напряжения смещения, можно подавать в качестве питания датчика знакопеременный сигнал. Знакопеременный режим питания датчика обеспечивает коммутатор прибора, периодически меняющий полярность напряжения питания датчика на клеммах **ЕХС+**, **ЕХС-**. Знакопеременный режим является более предпочтительным, но оправдан только для медленно меняющихся процессов (см. время обновления данных измерений в таблице 2.1) и датчиков, которые позволяют применять такой режим изменения полярности питания (не полупроводниковые).

В четырехканальном приборе ОВЕН МВ110-224.4ТД каждый канал имеет отдельное независимое напряжение питания моста 2,5 В и отдельный коммутатор для знакопеременного режима, что повышает отказоустойчивость и надежность прибора. Все четыре коммутатора прибора переключаются синфазно (одновременно). В данном приборе все четыре канала измерения для четырех тензодатчиков гальванически связаны между собой. Мультиплексор (**MUX**) поочередно коммутирует их для измерения одним каналом АЦП.

Необходимый размах входного сигнала для АЦП формирует усилитель с программируемым коэффициентом усиления (**PGA**). Прибор имеет семь переключаемых диапазонов измерений (см. таблицу 2.2). Необходимый входной диапазон измерений выбирается пользователем в процессе конфигурации прибора.

Частота дискретизации АЦП, находящегося в составе микроконтроллера, может устанавливаться пользователем (см. таблицу 2.2) и определяет требуемое быстродействие прибора, параметр **Set.F** (см. Приложение В). Цифровой фильтр (**ЦФ**) обеспечивает дополнительную фильтрацию от импульсных помех и помех с частотами, кратными частоте промышленной сети 50 Гц. ЦФ представляет собой фильтр Sinc3-типа и понижает частоту дискретизации отсчетов измеряемого сигнала. Параметры ЦФ являются постоянными и недоступны пользователю.

Полученные отсчёты затем поступают на вход фильтра скользящего среднего, длина которого также может устанавливаться пользователем в зависимости от требуемого

быстродействия прибора, параметр **MAv.L**. Установленная длина фильтра соответствует числу отсчётов для усреднения. Чем больше число отсчётов для усреднения (длина фильтра), тем выше точность измерений и помехоустойчивость прибора, но ниже его быстродействие.

Цифровое значение измеряемого сигнала вычисляется с использованием значений нижней и верхней границ диапазона физической величины (см. п. 3.2).

После преобразования в блоке приведения к диапазону физической величины (**БПФВ**) цифровой код поступает в ячейку памяти, которая обновляется с частотой, соответствующей времени обновления данных измерений (см. таблицу 2.2). Буфера хранения данных прибор не имеет. Результаты измерения из данной ячейки по запросу передаются мастеру сети RS-485 с помощью драйвера интерфейса **RS-485** (выходные клеммы **A** и **B**). Интерфейс **RS-485** гальванически изолирован от других цепей для улучшения помехоустойчивости. Тип протокола определяется автоматически.

Отличительной особенностью прибора является наличие в нем универсального импульсного источника питания (**ИП**) с гальванической развязкой, который позволяет прибору работать как от сети переменного тока с напряжением 220 В частотой 47–63 Гц, так и от источника постоянного тока с напряжением 24 В.

3.2 Приведение результатов измерения к физической величине

Прибор позволяет получать результаты измерения в следующем виде:

- в виде значения сигнала тензодатчика в мВ в формате числа с плавающей точкой. Эти значения могут использоваться при проверке правильности полярности подключения прибора к датчику, проверке исправности датчика, поверке прибора;
- в виде значения физической величины в единицах физической величины или в процентах от диапазона, в формате числа с плавающей точкой.

Использование приведения измеренного значения к физической величине позволяет пользователю отображать контролируемые физические параметры непосредственно в единицах их измерения (атм., кПа, кг и т.д.). Для выполнения операции приведения

используются параметры **v.Min** и **v.Max**. Операция приведения линейно отображает диапазон внутреннего представления результатов измерения в диапазон, определяемый параметрами **v.Min** и **v.Max**. При этом если результат измерения соответствует минимальному значению внутреннего представления, то результатом приведения будет значение параметра **v.Min**, а если результат измерения соответствует максимальному значению внутреннего представления, то результатом приведения будет значение параметра **v.Max**.

Операция приведения корректно выполняется как при значении параметра **v.Max** большем параметра **v.Min**, так и когда параметр **v.Max** меньше **v.Min**.

Пример – При использовании датчика с диапазоном от 0 до 4 мВ, контролирующего давление в диапазоне от 0 до 25 атм., в параметре **v.Min** задается значение 00,00, а в параметре **v.Max** – значение 25,00. После этого вывод результатов измерения будет выполняться в атмосферах. При значении измеренного входного напряжения, равном 0 мВ, результат приведения будет равен 00,00 атм. При значении измеренного входного напряжения, равном 4 мВ, результат приведения будет равен 25,00 атм.

Прибор работает согласно линейному закону изменения входного сигнала и имеет следующий алгоритм преобразования входного сигнала от тензодатчика в значение физической величины:

$$\Phi B = K \cdot (U_{cur} - U_{min}) + v.Min, \quad (3.1)$$

$$\text{где } K = \frac{v.Max - v.Min}{U_{max} - U_{min}},$$

ΦB – текущее значение физической величины;

U_{cur} – текущее значение выходного напряжения тензодатчика;

U_{max} – значение выходного напряжения тензодатчика, соответствующее максимальному значению измеряемой ФВ;

U_{min} – значение выходного напряжения тензодатчика, соответствующее минимальному значению измеряемой ФВ;

$v.Min$ – минимальное измеряемое значение ФВ;

$v.Max$ – максимальное измеряемое значение ФВ.

Таким образом, для измерения ФВ пользователь должен задать следующие величины, которые задаются при помощи процедуры пользовательской юстировки (см. Приложение Г.1):

- значение выходного напряжения тензодатчика, которое будет соответствовать минимальному желаемому значению измеряемой ФВ (U_{min});
- значение выходного напряжения тензодатчика, которое будет соответствовать максимальному желаемому значению измеряемой ФВ (U_{max});
- минимальное измеряемое значение ФВ (параметр $v.Min$);
- максимальное измеряемое значение ФВ (параметр $v.Max$).

При вычислении измеренного значения ФВ в процентах (параметр $Rd.pF$) также используется линейный закон изменения ФВ в заданном диапазоне измерения (от $v.Min$ до $v.Max$):

$$Rd.pF = \frac{\Phi B - v.Min}{v.Max - v.Min} \cdot 100\% . \quad (3.2)$$

3.3 Выбор входного диапазона измерений прибора и режима питания датчика

При конфигурации прибора необходимо установить необходимый входной диапазон измерений в зависимости от параметров используемого тензодатчика – его значения чувствительности (рабочего коэффициента передачи).

При этом необходимо руководствоваться таблицей 3.1 и нижеследующей методикой.

Диапазон, в котором будет работать тензодатчик, рассчитывается по формуле:

$$D = PKП \times 2,5 \text{ В}, \quad (3.3)$$

где D – диапазон работы тензодатчика, мВ;

$PKП$ – рабочий коэффициент передачи тензодатчика (по документации на тензодатчик), мВ/В;

2,5 В – напряжение питания тензодатчика, подаваемое с прибора (фиксированное).

Пример – При наличии датчика с чувствительностью 3 мВ/В и имеющимся в приборе напряжением питания тензодатчика 2,5 В входное напряжение (сигнал полной шкалы при номинальной нагрузке) будет составлять **3 мВ/В * 2,5 В = 7,5 мВ**. Далее по таблице 3.1 следует выбрать наиболее близкий входной диапазон измерений прибора – от минус 7,5 до 7,5 мВ и установить в конфигураторе «Чувствительность датчика» **2 мВ/В**.

Примечание – По умолчанию в приборе установлен входной диапазон от минус 7,5 до 7,5 мВ для датчика с чувствительностью 2 мВ/В.

Таблица 3.1

Устанавливаемая в конфигураторе чувствительность тензодатчика (рабочий коэффициент передачи), мВ/В	Диапазон измерений прибора, мВ
1	от минус 4,0 до плюс 4,0
2	от минус 7,5 до плюс 7,5
4	от минус 15,0 до плюс 15,0
8	от минус 35,0 до плюс 35,0
16	от минус 70,0 до плюс 70,0
32	от минус 140,0 до плюс 140,0
64	от минус 300,0 до плюс 300,0

Прибор имеет два режима питания (возбуждения) датчика:

- режим с возбуждением датчика постоянным напряжением (включен по умолчанию);
- режим с возбуждением датчика знакопеременным напряжением.

В режиме с возбуждением датчика постоянным напряжением на клеммах прибора **ЕХС+** и **ЕХС–** присутствует постоянное напряжение 2,5 В.

В режиме с возбуждением датчика знакопеременным напряжением на клеммах прибора **ЕХС+** и **ЕХС–** постоянное напряжение 2.5 В периодически изменяет свою полярность на обратную при каждом следующем измерении. Преимуществами данного режима являются компенсация дрейфа напряжения смещения датчика и напряжения паразитных термопар в соединениях. Недостаток данного режима – большее время обновления данных измерений, чем в режиме с возбуждением датчика постоянным напряжением. Также используемый тип датчика должен позволять обратное включение напряжения питания (не допускается для полупроводниковых тензодатчиков).

Предпочтительным является применение знакопеременного режима.

Для прибора ОВЕН МВ110-224.4ТД знакопеременный режим включается сразу для всех четырёх измерительных каналов.

Выбор режима питания датчика осуществляется с помощью программы-конфигуратора прибора.

После этого для прибора необходимо провести пользовательскую юстировку, см. Приложение Г.1.

3.4 Управление прибором

Управление режимами работы прибора и считывание из прибора результатов измерения выполняется с использованием команд, передаваемых в сети RS-485. Прибор обеспечивает работу в сети RS-485 с использованием следующих протоколов (см. Приложение Б):

- ModBus (RTU);
- ModBus (ASCII);
- ОВЕН;
- DCON, только считывание результатов измерения, имени прибора и версии программы.

Полное описание команд всех используемых для управления прибором протоколов приведено в Приложении В.

Команды всех протоколов можно разделить на следующие группы:

- команды управления конфигурацией прибора;
- команды чтения результатов измерения;
- технологические команды.

Команды управления конфигурацией прибора обеспечивают запись и чтение конфигурационных параметров, определяющих режимы работы прибора.

Конфигурационные параметры хранятся в энергонезависимой памяти прибора. Их запись выполняется в два этапа. На первом этапе параметры записываются в оперативную память. На втором этапе по специальной команде (**Aply** или **Init**) параметры переписываются в энергонезависимую память. Если в течение 10 минут после последней команды изменения

конфигурационного параметра не выполнена команда переписи изменений в энергонезависимую память, то все изменения аннулируются, и выполнение команды переписи изменений в энергонезависимую память вызовет ошибку.

Команда **Aply**, кроме переписи изменений конфигурационных параметров в энергонезависимую память, обеспечивает применение изменений сетевых настроек, что вызывает переход работы прибора на новые сетевые настройки.

Сеанс изменения конфигурационных параметров завершается командами переписи изменений в энергонезависимую память командами **Aply** или **Init**, а завершение сеанса юстировки выполняется с помощью команды переписи юстировочных коэффициентов в энергонезависимую память – **U.Apl**.

Команда **Init** аналогична команде **Aply**, но сетевые параметры остаются прежними.

Команды чтения результатов измерения позволяют считывать результаты измерений в различных форматах.

Технологические команды обеспечивают юстировку прибора. Методика юстировки прибора описана в Приложении Г.

Управление прибором по протоколу **ОВЕН** реализовано в программе «**Конфигуратор M110**», поставляемой с прибором.

Прибор не является **Мастером сети**, поэтому сеть RS-485 должна иметь **Мастер сети**, например, ПК с запущенной на нем SCADA-системой, контроллер или регулятор.

Для работы приборов в составе SCADA-систем с прибором поставляется OPC-драйвер для работы по протоколам ModBus и OVEN. OPC-драйвер возможно использовать при подключении прибора к SCADA-системам и контроллерам других производителей, см. <http://www.owen.ru>, раздел **Продукция | Программное обеспечение**.

Конфигурирование прибора осуществляется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/ RS-232 или RS-485/USB (например, OVEN AC3-M или OVEN AC4) с помощью программы «**Конфигуратор M110**», входящей в комплект поставки. Конфигурирование прибора поддерживается по протоколам ModBus (RTU и ASCII) и OVEN.

3.5 Конструкция прибора

Приборы выпускаются в пластмассовом корпусе, предназначенном для крепления на DIN-рейку шириной 35 мм или на стену. Габаритные чертежи приборов приведены в Приложении А.

По верхней и нижней сторонам прибора расположены ряды клемм «под винт», предназначенных для подключения проводов питания, интерфейса RS-485, датчика. Схемы подключения к клеммам прибора приведена в п. 6.1.

Перемычка **JP1** предназначена для восстановления заводских сетевых настроек. Заводское положение перемычки – снята (заводские сетевые настройки отключены).

Общий вид прибора ОВЕН МВ110-224.1ТД с указаниями номеров клемм, расположением проволочной перемычки **JP1** и светодиодов представлен на рисунке 3.2, назначение клемм приведено в таблице 3.2, для прибора ОВЕН МВ110-224.4ТД – на рисунке 3.3 и в таблице 3.3, соответственно.

Разъемная конструкция клемм прибора позволяет осуществлять оперативную замену прибора без демонтажа подключенных к нему внешних линий связи (подробное описание замены прибора приведено в п. 6.2).

3.5.1 Индикация

Светодиодные индикаторы расположены на лицевой панели прибора (см. рисунки 3.2, 3.3).

Индикатор «**ПИТАНИЕ**» сигнализирует о подаче на прибор питающего напряжения.

Индикатор «**RS-485**» сигнализирует миганием при передаче прибором данных в сеть RS-485.

Индикатор «**ДАТЧИК**» (для прибора ОВЕН МВ110-224.4ТД «**ДАТЧИК X**», где **X** – номер датчика от 1 до 4) включается при обрыве линии подключения датчика или перегрузке измерительного канала входным сигналом.

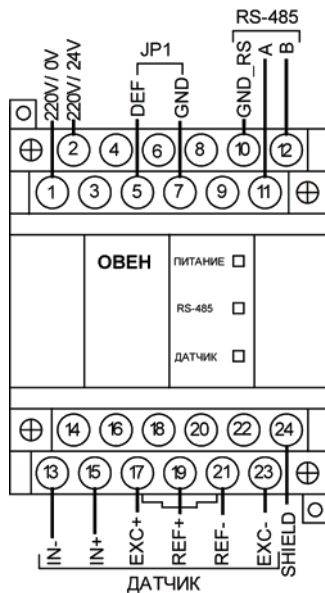


Рисунок 3.2 – Общий вид прибора ОВЕН МВ110-224.1ТД

Таблица 3.2 – Назначение контактов клеммных колодок ОВЕН МВ110-224.1ТД

№ кон-такта	Название контакта	Назначение	№ кон-такта	Название контакта	Назначение
1	220V/0V	Питание ~(90-245) В/ минус питания 24 В	13	IN-	Выход датчика –
2	220V/24V	Питание ~(90-245) В/ плюс питания 24 В	14	NC	Не используется
3	NC	Не используется	15	IN+	Выход датчика +
4	NC	Не используется	16	NC	Не используется
5	DEF	Установка сетевых параметров по умолчанию	17	EXC+	Питание датчика +
6	NC	Не используется	18	NC	Не используется
7	GND	Общий провод прибора	19	REF+	Обратная связь датчика +
8	NC	Не используется	20	NC	Не используется
9	NC	Не используется	21	REF-	Обратная связь датчика –
10	GND_RS	Общий провод интерфейса RS-485	22	NC	Не используется
11	A	Интерфейс RS-485 (A)	23	EXC-	Питание датчика –
12	B	Интерфейс RS-485 (B)	24	SHIELD	Экран кабеля датчика (см. п. 6.3)

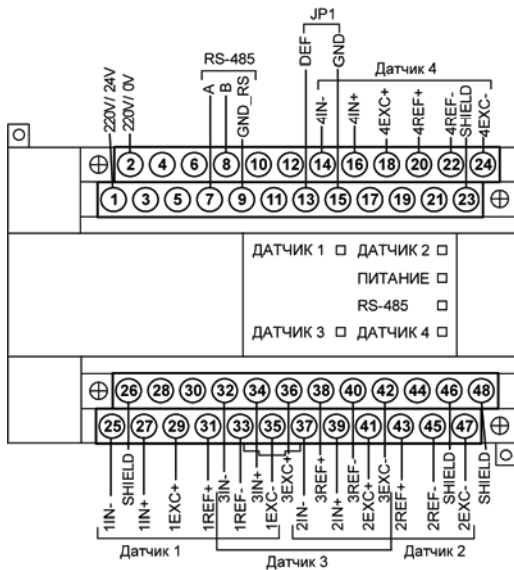


Рисунок 3.3 – Общий вид прибора ОВЕН МВ110-224.4ТД

Таблица 3.3 – Назначение контактов клеммных колодок прибора ОВЕН МВ110-224.4ТД

№ кон-такта	Название контакта	Назначение	№ кон-такта	Название контакта	Назначение
1	220V/24V	Питание ~(90-245) В/плюс питания 24 В	13	DEF	Установка сетевых параметров по умолчанию
2	220V/0V	Питание ~(90-245) В/минус питания 24 В	14	4 IN–	Выход датчика 4 –
3	NC	Не используется	15	GND	Общий провод прибора
4	NC	Не используется	16	4 IN+	Выход датчика 4 +
5	NC	Не используется	17	NC	Не используется
6	NC	Не используется	18	4 EXC+	Питание датчика 4 +
7	A	Интерфейс RS-485 (A)	19	NC	Не используется
8	B	Интерфейс RS-485 (B)	20	4 REF+	Обратная связь датчика 4 +
9	NC	Не используется	21	NC	Не используется
10	GND_RS	Общий провод интерфейса RS-485	22	4 REF–	Обратная связь датчика 4 –
11	NC	Не используется	23	SHIELD	Экран кабеля датчика (см. п. 6.3)
12	NC	Не используется	24	4 EXC–	Питание датчика 4 –

Окончание таблицы 3.3

№ кон-такта	Название контакта	Назначение	№ кон-такта	Название контакта	Назначение
25	1 IN–	Выход датчика 1 –	37	2 IN–	Выход датчика 2 –
26	SHIELD	Экран кабеля датчика	38	3 REF+	Обратная связь датчика 3 +
27	1 IN+	Выход датчика 1 +	39	2 IN+	Выход датчика 2 +
28	NC	Не используется	40	3 REF–	Обратная связь датчика 3 –
29	1 EXC+	Питание датчика 1 +	41	2 EXC+	Питание датчика 2 +
30	NC	Не используется	42	3 EXC–	Питание датчика 3 –
31	1 REF+	Обратная связь датчика 1 +	43	2 REF+	Обратная связь датчика 2 +
32	3 IN–	Выход датчика 3 –	44	NC	Не используется
33	1 REF–	Обратная связь датчика 1 –	45	2 REF–	Обратная связь датчика 2 –
34	3 IN+	Выход датчика 3 +	46	SHIELD	Экран кабеля датчика
35	1 EXC–	Питание датчика 1 –	47	2 EXC–	Питание датчика 2 –
36	3 EXC+	Питание датчика 3 +	48	SHIELD	Экран кабеля датчика

4 Работа с прибором

Считывание, изменение и запись параметров прибора осуществляется с помощью программы «Конфигуратор M110».

4.1 Программа «Конфигуратор M110»

Информация о работе с программой «Конфигуратор M110» представлена в руководстве пользователя на диске, поставляемом в комплекте с прибором.

4.2 Настройка конфигурации прибора

При настройке конфигурации прибора необходимо установить требуемые для дальнейшей работы **Сетевые параметры** прибора (**Скорость обмена данными**, **Базовый адрес прибора** и т.д.). Затем устанавливаются параметры «**Канал**», требуемый **входной диапазон измерения** (см. п. 3.3 и рисунок 4.1).

Параметры изменяются путем двойного клика левой кнопкой манипулятора «мышь» и последующего ввода значения требуемого параметра в колонке «**Значение**».

При необходимости выбирается требуемый режим питания (возбуждения) датчика:

- режим с возбуждением датчика постоянным напряжением (установлен по умолчанию);
- режим с возбуждением датчика знакопеременным напряжением.

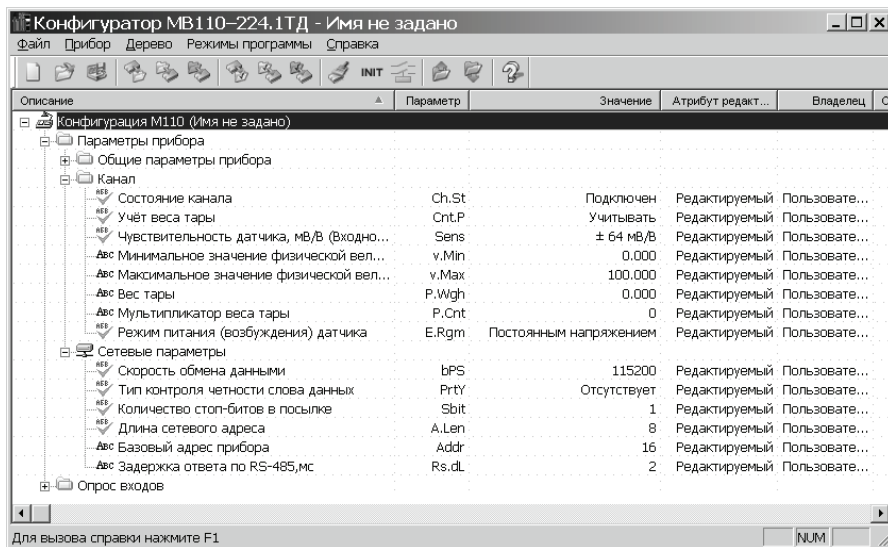


Рисунок 4.1 – Установка конфигурации прибора

Пользователь может установить требуемые значения физической величины в соответствии с показаниями применяемого датчика (параметры **Минимальное** и **Максимальное значения физической величины**, по умолчанию 0 и 100, соответственно) – по измерениям с используемым датчиком. Также данные значения могут быть определены с помощью процедуры юстировки физической величины прибора (см. Приложение Г).

Для записи параметров в прибор следует выполнить следующие действия.

Для записи одного параметра – нажатием правой кнопки манипулятора «мышь» на измененном параметре (подсвечен зеленым цветом), вызвать меню и выбрать левой кнопкой пункт «Записать параметр».

При изменении нескольких параметров – нажатием правой кнопки манипулятора «мышь» на названии ветви с измененными параметрами вызвать меню и выбрать левой кнопкой пункт «Записать только измененные».

Более подробно см. Руководство пользователя на диске из комплекта поставки прибора.

4.3 Применение в весоизмерительных системах

В случае использования прибора для весовых применений при конфигурации прибора необходимо использовать следующие рекомендации.

4.3.1 Измерение веса тары

Для ввода веса тары вручную выбирается параметр **Вес тары** (см. рисунок 4.2).

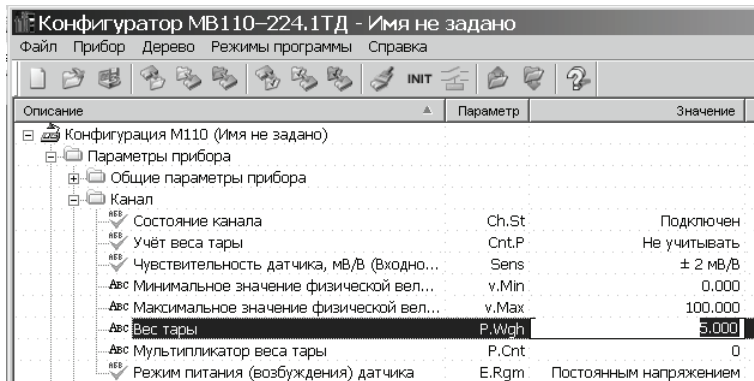


Рисунок 4.2 – Ввод веса тары вручную

Для автоматического измерения веса тары выбирается меню **Режимы программы | Измерение веса тары** (см. рисунок 4.3). При этом текущий вес будет предложен для использования в качестве веса тары.

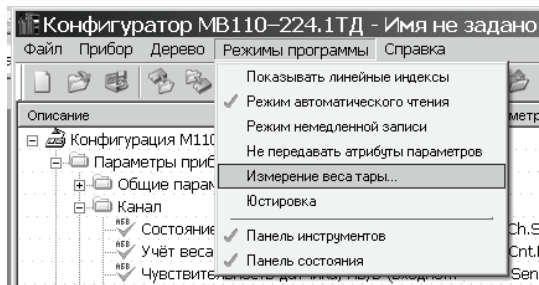


Рисунок 4.3 – Автоматическое измерение веса тары

4.3.2 Ввод количества взвешиваемой тары

Ввод количества взвешиваемой тары производится при помощи параметра **Мультипликатор веса тары** (см. рисунок 4.2).

Например, при взвешивании трех ящиков с весом тары 5 кг установить следующие параметры:

- параметр **Вес тары** установить в значение, равное 5;
- параметр **Мультипликатор веса тары** установить в значение, равное 3.

Для применения параметров необходимо установить параметр **Учет веса тары** в значение **Учитывать**.

4.4 Восстановление заводских сетевых настроек прибора

Восстановление заводских сетевых настроек прибора используется при восстановлении связи между компьютером и прибором при утере информации о заданных значениях сетевых параметров прибора.

Для восстановления заводских сетевых настроек прибора необходимо выполнить следующие действия:

- отключить питание прибора;
- установить проволочную перемычку **JP1** на верхней клеммной колодке между клеммами **DEF** и **GND** (см. рисунки 6.1, 6.2);
- включить питание, при этом прибор перестроится на заводские значения сетевых параметров, но в его памяти сохраняются ранее установленные значения сетевых параметров;

Внимание! Напряжение на соседних клеммах прибора опасно для жизни! Прикосновение к ним при неотключенном напряжении питания прибора недопустимо.

- запустить программу «Конфигуратор M110»;
- в окне установки связи задать значения заводских сетевых параметров (в соответствии с данными таблицы 4.1) или нажать кнопку **«Заводские сетевые настройки»**. Связь с прибором установится с заводскими значениями сетевых параметров;
- считать значения сетевых параметров прибора, выбрав команду Прибор | Считать все параметры или открыв папку «Сетевые параметры»;
- зафиксировать на бумаге значения сетевых параметров прибора, которые были считаны (или перестроить прибор на требуемые сетевые параметры);
- закрыть программу «Конфигуратор M110»;
- отключить питание прибора;

- снять ранее установленную проволочную перемычку **JP1** на верхней клеммной колодке между клеммами **DEF** и **GND**;
- включить питание прибора и запустить программу «Конфигуратор M110»;
- установить зафиксированные ранее значения параметров в **Окне установки связи с прибором**;
- нажать кнопку **«Установить связь»** и проверить наличие связи с прибором, выбрав команду Прибор | Проверить связь с прибором.

Таблица 4.1 – Заводские значения сетевых параметров прибора

Параметр	Описание	Заводская установка
bPS	Скорость обмена данными, бит/сек	9600
PrtY	Тип контроля четности слова данных	отсутствует
Sbit	Количество стоп-битов в посылке	1
A.Len	Длина сетевого адреса, бит	8
Addr	Базовый адрес прибора	16
Rs.dl	Задержка ответа по сети RS-485, мс	2

5 Меры безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0.

При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».

При эксплуатации прибора открытые контакты клеммника находятся под напряжением, опасным для жизни человека. Установку прибора следует производить в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам.

Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.

Не допускается попадание влаги на контакты выходных разъемов и внутренние элементы прибора.

Внимание! Запрещается использование прибора при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.

6 Монтаж и подключение прибора

Перед установкой прибора осуществляется подготовка посадочного места в шкафу электрооборудования. Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту прибора от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов;

Прибор укрепляется на DIN-рейке или на внутренней стенке щита.

При размещении прибора следует помнить, что при эксплуатации открытые контакты клемм находятся под напряжением, опасным для человеческой жизни.

Доступ внутрь таких шкафов разрешен только квалифицированным специалистам.

6.1 Монтаж внешних связей

6.1.1 Общие требования

Питание прибора от сети переменного тока следует осуществлять от сетевого фидера, не связанного непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Во внешней цепи рекомендуется установить выключатель, обеспечивающий отключение прибора от сети. Питание каких-либо устройств от сетевых контактов прибора запрещается.

Питание прибора от источника постоянного тока 24 В следует осуществлять от локального источника питания подходящей мощности, установленного в том же шкафу электрооборудования, в котором устанавливается прибор.

Подключение датчика осуществлять, соблюдая полярность, экранированным кабелем.

Связь прибора по интерфейсу RS-485 выполнять по двухпроводной схеме. Длина линии связи должна быть не более 1200 метров. Подключение следует осуществлять экранированной витой парой проводов, соблюдая полярность. Провод А подключается к выводу А прибора, аналогично соединяются между собой выводы В. Экран кабеля рекомендуется подключать к клемме GND_RS прибора (см. рисунок 6.2). Подключение необходимо производить при отключенном питании обоих устройств. Рекомендуемый тип кабеля – КИПЭВ 1×2×0,6.

Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать кабели с медными многопроволочными жилами, сечением не более $0,75 \text{ мм}^2$, концы которых перед подключением следует зачистить и залудить. Зачистку жил кабелей необходимо выполнять с таким расчетом, чтобы срез изоляции плотно прилегал к клеммной колодке, т.е. чтобы оголенные участки провода не выступали за ее пределы.

6.1.2 Подключение прибора

Подключение прибора производится следующим образом.

Готовятся кабели для соединения прибора с датчиком, источником питания и интерфейсом RS-485. Прибор подключается по схемам, приведенным на рисунках 6.1, 6.2, с соблюдением следующей последовательности операций:

- прибор подключается к источнику питания (клеммы 220V/24V, 220V/0V);
- подключается кабель датчика к входам прибора (клеммы EXC+, EXC-, IN+, IN-, REF+, REF-);
- подключаются линии интерфейса RS-485 (клеммы A и B, GND_RS);
- подается питание на прибор.

Примечания

1 В случае получения выходных данных измерений прибора с отрицательным знаком (вместо желаемых положительных данных) следует поменять местами концы проводов на входных клеммах прибора IN+, IN-.

2 Если кабель к тензодатчику имеет в витые пары, то их рекомендуется подключать следующим образом: пара IN+ и IN-, пара REF+ и REF-, пара EXC+ и EXC-.

3 Четырехпроводная схема подключения датчика (см. рисунок 6.1) используется при соединительном кабеле к датчику длиной менее 2 м. При этом клеммы EXC+ и REF+ (EXC- и REF-) соединяются проволочной перемычкой непосредственно на клеммной колодке прибора.

4 Шестипроводная схема подключения датчика (см. рисунок 6.2) используется при подключении датчика кабелем длиной более 2 м. Данная схема подключения компенсирует вносимые сопротивлением кабеля погрешности измерений.

5 Подключение оплётки кабеля производить согласно рисунку 6.1 или 6.2, т.е. необходимо подключать оплётку либо к заземлению, либо к клемме **SHIELD** (или **GND_RS** для кабеля RS-485) прибора. При одновременном комбинировании данных вариантов подключения оплётки кабеля помехоустойчивость прибора может значительно ухудшиться за счёт появления паразитных токов выравнивания потенциалов.

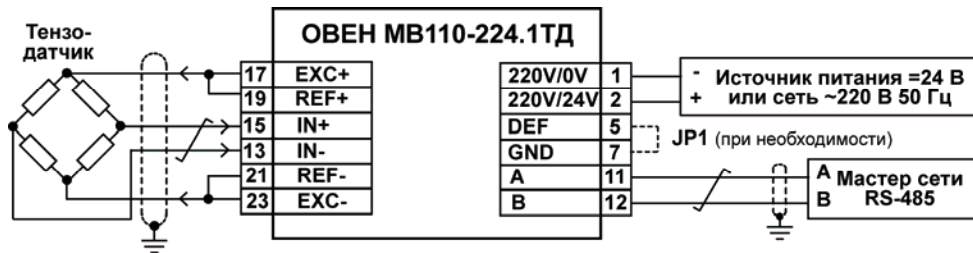


Рисунок 6.1 – Подключение к прибору ОВЕН MB110-224.1ТД внешних устройств с применением четырехпроводной схемы подключения к датчику и использованием заземления

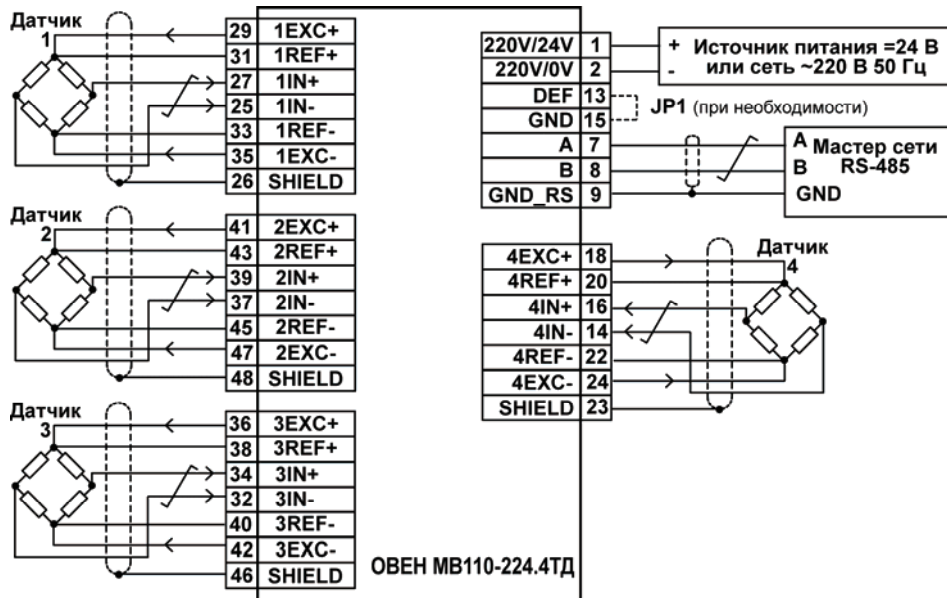


Рисунок 6.2 – Подключение к ОВЕН MB110-224.4ТД внешних устройств с применением шестипроводной схемы подключения к датчику и без использования заземления

6.2 Отсоединение клемм прибора

Конструкция клемм прибора позволяет осуществить оперативный демонтаж прибора без отсоединения подключенных к нему внешних линий связи в целях проведения технического обслуживания или проверки. Последовательность демонтажа прибора следующая:

- обесточиваются все линии связи, подходящие к прибору, в т.ч. линии питания;
- вывинчиваются крепежные винты по краям обеих клеммных колодок прибора (у каждой колодки по два винта);
- съемная часть каждой из колодок отделяется от прибора вместе с подключенными внешними линиями связи при помощи отвертки или другого подходящего инструмента (отсоединение клеммных колодок представлено в Приложении Д);
- прибор снимается с DIN-рейки (или отвинчивается от внутренней стенки шкафа).

6.3 Помехи и методы их подавления

На работу прибора могут оказывать влияние внешние помехи:

- помехи, возникающие под действием электромагнитных полей (электромагнитные помехи), наводимые на сам прибор и на линии связи прибора с датчиком;
- помехи, возникающие в питающей сети.

Для уменьшения влияния **электромагнитных помех** необходимо выполнять приведенные ниже рекомендации:

- при прокладке длину кабеля к датчику следует по возможности уменьшать и выделять его в самостоятельную трассу, отделенную от силовых кабелей;
- обеспечить надежное экранирование сигнальных линий; в качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные металлические трубы подходящего диаметра; экранирующие оплетки кабелей следует электрически изолировать от внешнего оборудования на протяжении всей трассы и подсоединять к заземленному контакту щита управления только с одного конца кабеля;

- подсоединение экранирующей оплетки кабеля к заземленному контакту на обоих концах кабеля не рекомендуется, т.к. при этом резко снижается помехоустойчивость прибора от появления выравнивающих токов из-за разных потенциалов заземляющих контактов;
- для кабеля датчика при отсутствии заземления, его экранирующую оплетку допускается подсоединить к клемме SHIELD прибора; при этом оплетка кабеля не заземляется и не должна быть подсоединена к заземленному контакту на любом конце кабеля; клемму прибора **SHIELD НЕ ЗАЗЕМЛЯТЬ!**;
- прибор рекомендуется устанавливать в металлическом шкафу, внутри которого не должно быть никакого силового оборудования; корпус шкафа должен быть заземлен.

Для уменьшения **помех, возникающих в питающей сети**, следует выполнять следующие рекомендации:

- подключать прибор к питающей сети отдельно от силового оборудования;
- при монтаже системы, в которой работает прибор, следует учитывать правила организации эффективного заземления и прокладки заземленных экранов;
- все заземляющие линии и экраны прокладывать по схеме «звезда», при этом необходимо обеспечить хороший контакт с заземляемым элементом;
- заземляющие цепи выполнять проводами максимально возможного сечения;
- устанавливать фильтры сетевых помех (например, ОБЕН БСФ) в линиях питания прибора;
- устанавливать искрогасящие фильтры в линиях коммутации силового оборудования.

7 Техническое обслуживание

7.1 Технический осмотр

Обслуживание прибора при эксплуатации состоит из технического осмотра. При выполнении работ по техническому обслуживанию пользователь должен соблюдать меры безопасности (Раздел 5 «Меры безопасности»).

Технический осмотр прибора проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя выполнение следующих операций:

- очистку корпуса прибора, а также его клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов;
- проверку качества крепления прибора на DIN-рейке или на стене;
- проверку качества подключения внешних связей.

Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.

7.2 Поверка

В зависимости от применения (сфера или не сфера метрологического надзора) приборы в соответствии с Законом Украины «О метрологии и метрологической деятельности» подлежат поверке или калибровке.

Межповерочный интервал приборов составляет 1 год. Поверка (калибровка) проводится в соответствии с Методикой поверки АРАВ.421459.001-2012 МП.

7.2.1 Методика поверки

7.2.1.1 При проведении поверки должны поддерживаться следующие условия:

- температура окружающей среды (20 ± 5) °С;
- относительная влажность окружающей среды до 80 %;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа;
- напряжение питания переменного тока однофазное ($220,0 \pm 4,4$) В;
- частота напряжения питающей сети ($50,0 \pm 0,5$) Гц;
- напряжение питания постоянного тока ($24,0 \pm 0,5$) В;
- отсутствие внешних магнитных полей (кроме земного), влияющих на работу приборов.

7.2.1.2 При проведении поверки должны применяться СИТ и вспомогательное оборудование, перечисленные в таблице 7.1. Допускается применение других СИТ или вспомогательного оборудования, обеспечивающих измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.

Таблица 7.1

Номер пункта МП	Наименование СИТ
7.2.1.1	1. Гигрометр психрометрический ВИТ-2: измерение температуры от 15 до 40°С, $\Delta = \pm 0,2$ °С; измерение влажности от 20 до 93 %, $\Delta = \pm 7$ %; 2. Барометр-анероид БАММ-1: измерение давления от 80 до 106 кПа, $\Delta = \pm 200$ Па
7.2.1.5.2, 7.2.1.5.3	1. Установка пробойная УПУ-6: напряжение от 0 до 6 кВ, мощность 650 ВА 2. Мегаомметр М4100/3: класс 1,0; номинальное выходное напряжение 500 В; диапазон измерений от 0 МОм до 500 МОм
7.2.1.5.4, 7.2.1.5.5	1. Прецизионный милливольтметр В2-99: измерение постоянного напряжения от минус 300 до 300 мВ, $\Delta = \pm (0,000045 U_x + 0,0006)$ мВ; 2. Магазин сопротивлений Р4831: воспроизведение сопротивления от начального значения до 11111,10 Ом ступенями через 0,01 Ом, класс точности 0,02; 3. Резисторы С2-29В-0,125Т-10кОм 0,5%-25 ppm/С, 4. Резистор С2-29В-0,125Т-(300 – 1000) Ом 0,5%-25ppm/С, 5. Тумблер малогабаритный любого типа, 6. Кабель КИПЭВ 1×2×0,6, 1 и 2 метра

7.2.1.3 При проведении поверки должны быть выполнены операции, приведенные в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Перечень операций поверки

Наименование операции	Номер пункта методики	Проведение операций при поверке	
		первичной	периодической
1 Внешний осмотр	7.2.1.5.1	да	да
2 Проверка электрической прочности изоляции	7.2.1.5.2	да	нет
3 Проверка электрического сопротивления изоляции	7.2.1.5.3	да	да
4 Опробование	7.2.1.5.4	да	да
5 Определение основной приведенной погрешности измерения входного параметра	7.2.1.5.5	да	да
6 Оформление результатов поверки	7.2.1.5.6	да	да

7.2.1.4 При получении отрицательных результатов любой операции дальнейшая поверка прекращается и результаты поверки признаются отрицательными.

7.2.1.5 Проведение поверки

7.2.1.5.1 Внешний осмотр

Комплектность поверяемого прибора должна соответствовать эксплуатационной документации на него.

При проведении внешнего осмотра должны быть проверены:

- отсутствие видимых механических повреждений корпуса, лицевой панели, органов управления, все надписи на панелях должны быть четкими и ясными;
- наличие и целостность пломб (если они предусмотрены);
- наличие и прочность крепления органов управления и коммутации;
- разъёмы, клеммы и измерительные провода не должны иметь повреждений и должны быть чистыми.

Результаты проверки считают положительными, если комплектность, маркировка прибора соответствует эксплуатационной документации, отсутствуют механические повреждения корпуса, разъёмов, клемм и измерительных проводов.

7.2.1.5.2 Проверка электрической прочности изоляции

Проверку электрической прочности изоляции проводят по методике, изложенной в ГОСТ 12997 при помощи пробойной установки УПУ-6. Значение и вид испытательного напряжения выбираются в соответствии с ГОСТ 12997, точки его приложения выбирают при анализе схемы подключения прибора к сети, но в любом случае испытательное напряжение прикладывают между:

- корпусом и всеми разобъединёнными цепями, которые предварительно объединены в группы и в группах закорочены между собой: цепи питания, цепи выходных устройств, входные цепи и т.д.;
- попарно между всеми группами разобъединённых цепей во всех возможных комбинациях.

Результаты проверки считать положительными, если не произошло пробоя или поверхностного перекрытия изоляции. Появление коронного разряда не является признаком неудовлетворительных испытаний.

7.2.1.5.3 Проверка электрического сопротивления изоляции

Проверку электрического сопротивления изоляции проводят по методике, изложенной в ГОСТ 12997. Измерение сопротивления изоляции проводят при помощи мегаомметра М4100/3 испытательным напряжением 500 В.

Точки приложения испытательного напряжения выбираются в соответствии с п. 7.2.1.5.2.

Результаты проверки считать положительными, если измеренное значение электрического сопротивления изоляции составляет не менее 20 МОм.

7.2.1.5.4 Опробование

Допускается проводить опробование сразу после включения поверяемого прибора.

При опробовании выполняют следующие операции в соответствии с РЭ на прибор:

- подключают прибор к компьютеру, на котором установлена программа «Конфигуратор М110»;
- включают прибор и выдерживают его во включенном состоянии не менее 5 мин;
- проверяют работу индикаторных устройств, наличие связи прибора с компьютером, возможность изменения параметров конфигурации прибора (для многоканальных приборов операцию выполняют для каждого из каналов).


Результаты проверки считать положительными, если прибор соответствует требованиям, указанным в РЭ.

7.2.1.5.5 Определение основной приведенной погрешности измерения входного параметра

Проверку диапазона измерения и основной приведенной погрешности приборов при измерении сигналов тензометрических датчиков проводить следующим образом:

Подготовить прибор к работе в диапазоне $\pm 4,0$ мВ, выбрать режим возбуждения датчика постоянным напряжением, подключить к входу прибора имитатор тензодатчика в соответствии с рисунком 7.1.

Подключение ко входу прибора производить при помощи экранированной витой пары длиной не более 0,5 м. Остальные соединительные провода должны быть длиной не более 0,5 м и иметь сечение не менее $0,75 \text{ мм}^2$.

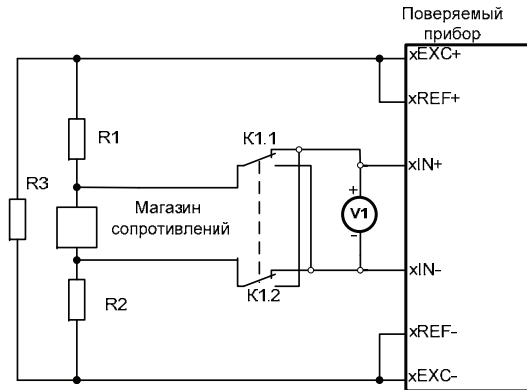

R1, R2 – резистор C2-29B-0,125T-10кОм 0,5%-25 ppm/C,
 R3 – резистор C2-29B-0,125T-(300 – 1000) Ом 0,5%-25 ppm/C,
 K1 – тумблер малогабаритный любого типа,
 Магазин сопротивлений – P4831,
 V1 – прецизионный милливольтметр В2-99.

Рисунок 7.1 – Схема подключения имитатора тензодатчика ко входу прибора

Резисторы R1 - R3 и тумблер K1 необходимо располагать вблизи магазина сопротивлений, соединительные цепи должны быть минимально возможной длины.

Последовательно провести заводскую и пользовательскую юстировку в соответствии с РЭ.

При помощи магазина сопротивлений и тумблера последовательно установить значения входного напряжения, соответствующие контрольным точкам 0, 25, 50, 75, 100 % диапазона измерения. В каждой контрольной точке фиксировать по установившимся показаниям измеренное прибором значение параметра в режимах возбуждения датчика постоянным и переменным напряжением.

Рассчитать для каждой контрольной точки основную приведенную погрешность прибора при измерении сигналов тензометрических датчиков по формуле

$$\gamma = \frac{\Pi_{ИЗМ} - \Pi_{НСХ}}{\Pi_{НОРМ}} \cdot 100\%, \quad (7.1)$$

где γ – основная приведенная погрешность прибора при измерении параметра, %;

$\Pi_{ИЗМ}$ – измеренное прибором значение параметра в контрольной точке, %;

$\Pi_{НСХ}$ – значение параметра в контрольной точке по НСХ, %;

$\Pi_{НОРМ}$ – нормирующее значение, равное разности между верхней и нижней границей диапазона измерений параметра, %.

Результаты проверки считать положительными, если максимальная основная приведенная погрешность прибора при измерении сигналов тензометрических датчиков не превышает значения пределов основной приведенной погрешности, указанного в РЭ.

7.2.1.5.6 Оформление результатов поверки

Результаты поверки оформляются в соответствии с ДСТУ 2708:2006.

Результаты измерений, полученные во время проведения поверки оформляются протоколом, который подписывают непосредственные исполнители.

При положительных результатах поверки в эксплуатационной документации ставится оттиск поверочного клейма или оформляется свидетельство о поверке, форма которого приведена в приложении А ДСТУ 2708.

При отрицательных результатах поверки оформляют справку о непригодности рабочего средства измерительной техники, форма которой приведена в приложении Б ДСТУ 2708.

8 Маркировка

На корпус прибора нанесены:

- товарный знак предприятия – изготовителя;
- условное обозначение прибора;
- знак утверждения типа по ДСТУ 3400;
- национальный знак соответствия (для приборов, прошедших оценку соответствия техническим регламентам);
- степень защиты по ГОСТ 14254;
- класс электробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0;
- род питающего тока, номинальное напряжение или диапазон напряжений питания;
- номинальная потребляемая мощность;
- порядковый номер прибора по системе нумерации предприятия – изготовителя (штрихкод);
- год выпуска;
- схема подключения;
- поясняющие надписи.

На упаковке указаны:

- товарный знак и адрес предприятия – изготовителя;
- наименование и (или) условное обозначение исполнения прибора;
- порядковый номер прибора по системе нумерации предприятия – изготовителя (штрихкод);
- дата упаковки.

9 Транспортирование и хранение

9.1 Приборы транспортируются в закрытом транспорте любого вида. Крепление тары в транспортных средствах должно производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

9.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

9.3 Перевозку осуществлять в транспортной таре поштучно или в контейнерах.

9.4 Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 (Л) по ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.

Приборы следует хранить на стеллажах.

10 Комплектность

Прибор	1 шт.
Паспорт	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Гарантийный талон	1 экз.
Компакт-диск с ПО	1 шт.

Примечание – Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность изделия. Полная комплектность указывается в паспорте на прибор.

Приложение А

Габаритный чертеж

На рисунке А.1 приведены габаритные размеры прибора ОВЕН МВ110-224.1ТД.

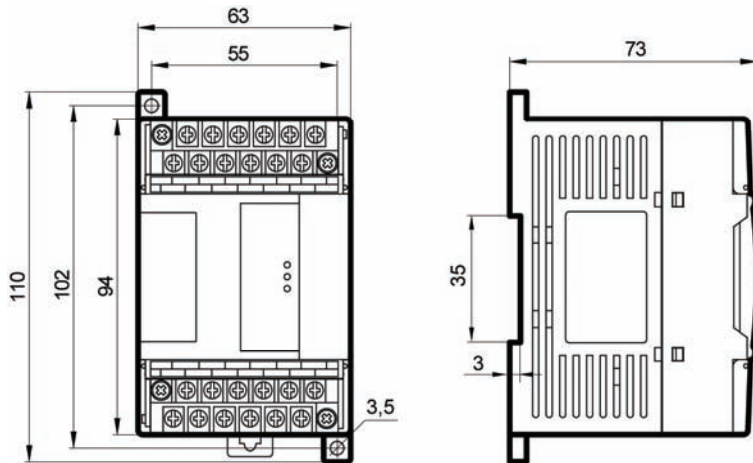


Рисунок А.1 – Габаритный чертеж ОВЕН МВ110-224.1ТД

На рисунке А.2 приведены габаритные размеры ОВЕН МВ110-224.4ТД.

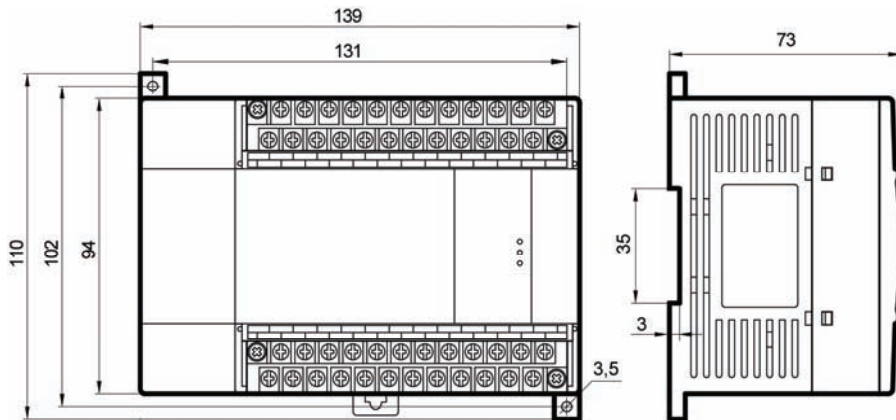


Рисунок А.2 – Габаритный чертеж ОВЕН МВ110-224.4ТД

Приложение Б

Общие сведения о протоколах обмена RS-485

Б.1 Параметры протокола ОВЕН, индексация параметров

Параметры в приборе разделяются на две группы: конфигурационные и оперативные.

Конфигурационные параметры – это параметры, определяющие конфигурацию прибора, значения, которым пользователь присваивает с помощью программы-конфигуратора.

Конфигурационными параметрами настраивается структура прибора, определяются сетевые настройки и т. д.

Значения конфигурационных параметров хранятся в энергонезависимой памяти прибора и сохраняются при выключении питания.

Оперативные параметры – это данные, которые прибор передает в сеть RS-485. Оперативные параметры отражают текущее состояние регулируемой системы.

Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Длина сетевого адреса» **A.Len**, где «Длина сетевого адреса» – название, **A.Len** – имя.

Конфигурационные параметры имеют также индекс – цифру, отличающую параметры однотипных элементов. Индекс передается вместе со значением параметра. При работе с программой «**Конфигуратор M110**» пользователь сам не работает с индексами, это делает программа.

Оперативные параметры не имеют индекса. Они индексируются через сетевой адрес. Если базовый адрес прибора = 16, то для чтения оперативного параметра канала 0 требуется произвести чтение параметра с адреса 16; для чтения оперативного параметра канала 1 требуется произвести чтение параметра с адреса 17.

Подробное описание протокола **ОВЕН** доступно на сайте ОВЕН по адресу: www.owen.ru/uploads/.

Б.2 Базовый адрес прибора в сети RS-485

Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес.

Адресация в протоколе ОВЕН

Длина базового адреса определяется параметром **A.Len** при задании сетевых настроек. В адресе может быть 8 либо 11 бит. Соответственно, диапазон значений базового адреса при 8-битной адресации – от 0 до 254, а при 11-битной адресации – от 0 до 2039.

В протоколе ОВЕН предусмотрены широковещательные адреса, при 8-битной адресации – 255, а при 11-битной адресации – от 2040 до 2047.

Базовый адрес прибора задается в программе «**Конфигуратор M110**» (параметр **Addr**).

По умолчанию прибор имеет Базовый адрес – 16.

Адресация в протоколе ModBus

Диапазон значений базового адреса в протоколе ModBus – от 1 до 247.

Широковещательный адрес в протоколе ModBus – 0.

Адресация в протоколе DCON

Диапазон значений базового адреса в протоколе DCON – от 0 до 255.

Б.3 Мастер сети

Для организации обмена данными в сети по интерфейсу RS-485 необходим **Мастер сети**. Основная функция **Мастера сети** – инициировать обмен данными между **Отправителем** и **Получателем данных**. Прибор не может быть **Мастером сети**, он выступает в роли **Получателя данных**.

В качестве **Мастера сети** можно использовать:

- программируемые контроллеры ОВЕН ПЛК;
- прибор ОВЕН TPM151, ОВЕН TPM133 и другие контроллеры;
- ПК с подключенным преобразователем RS-232/RS-485 (например, ОВЕН АС3-М) или USB/RS-485 (например, ОВЕН АС4).

В протоколе ОВЕН предусмотрен только один **Мастер сети**.

Приложение В

Параметры прибора

В.1 Параметры протокола ОВЕН

Перечень параметров протокола Овен представлен в таблицах В.1 – В.6.

Таблица В.1 – Общие параметры протокола ОВЕН

Команда	Hash	Тип данных	Допустимые значения	Примечание
Название прибора dev	D681	Строка ASCII, 8 байт	MB110-TD	Только чтение
Версия прошивки ver	2D5B	Строка ASCII, 5 байт	vX.YY	Только чтение. X – номер версии, YY – номер подверсии
Исполнение прибора tdev	2A3E	byte	0 – 1 канал (ОВЕН MB110-224.1ТД), 1 – 4 канала (ОВЕН MB110-224.4ТД)	Только чтение
Режим возбуждения датчиков E.Rgm	249E	byte	0 – постоянным напряжением, 1 – знакопеременным напряжением	Чтение/запись. <i>По умолчанию – 0.</i> Не индексируется

Окончание таблицы В.1

Команда	Hash	Тип данных	Допустимые значения	Примечание
Частота дискретизации измерительного тракта Set.F	0F8E	byte	от 0 до 13 (ОВЕН MB110-224.1ТД); от 0 до 3 (ОВЕН MB110-224.4ТД)	Чтение/запись. Не индексируется. <i>По умолчанию – 1*</i>
* – Прибор ОВЕН MB110-224.1ТД: 0 – 8,197 Гц; (Подавление 50 Гц); 2 – 19,61 Гц; (Подавление 60 Гц); 4 – 25,77 Гц; 6 – 42,37 Гц; (Подавление 50 Гц); 8 – 50,51 Гц; 10 – 144,9 Гц; 12 – 409,8 Гц; 1 – 16,39 Гц; (Подавление 50 и 60 Гц) 3 – 24,27 Гц; 5 – 34,25 Гц; 7 – 44,64 Гц; (Подавление 50 Гц) 9 – 69,44 Гц; 11 – 257,7 Гц; 13 – 588,2 Гц; Прибор ОВЕН MB110-224.4ТД : 0 – 1,695 Гц; (Подавление 50 Гц); 2 – 5,435 Гц; (Подавление 50 Гц); 1 – 2,976 Гц; (Подавление 50 и 60 Гц) 3 – 9,804 Гц				

Все числа с «плавающей запятой» (float32) соответствуют формату IEEE 754.

Сетевые параметры приведены в таблице В.2. Все команды, кроме оговоренных особо, могут как прочитать данные из прибора, так и записать новые данные.

Таблица В.2 – Сетевые параметры протокола ОВЕН

Команда	Hash	Тип данных	Допустимые значения	Примечание
Скорость обмена bPS	B760	byte	0 – 2400 кбит/сек, 1 – 4800 кбит/сек, 2 – 9600 кбит/сек, 3 – 14400 кбит/сек, 4 – 19200 кбит/сек, 5 – 28800 кбит/сек, 6 – 38400 кбит/сек, 7 – 57600 кбит/сек, 8 – 115200 кбит/сек	По умолчанию – 2
Тип контроля четности PrtY	E8C4	byte	0 – нет контроля, 1 – четность, 2 – нечетность	По умолчанию – 0
Количество стоп-бит в посылке Sbit	B72E	byte	0 – 1 бит, 1 – 2 бита	По умолчанию – 0
Длина слова данных Len	523F	byte	0 – 7 бит, 1 – 8 бит	По умолчанию – 1
Длина сетевого адреса, бит A.Len	1ED2	byte	0 – 8 бит, 1 – 11 бит	По умолчанию – 0 При Addr >251 смена A.Len с «1» в «0» невозможна

Окончание таблицы В.2

Команда	Hash	Тип данных	Допустимые значения	Примечание
Базовый адрес прибора Addr	9F62	int16	от 1 до 251 при A.Len=0; от 1 до 251, от 256 до 2036 при A.Len=1	<i>По умолчанию – 16</i>
Код последней сетевой ошибки n.Err	0233	byte	от 0 до 255	Только чтение. Коды ошибок соответствуют кодам ошибок протокола ОВЕН
Задержка ответа от прибора, мс rS.dL	CBF5	byte	от 0 до 45	<i>По умолчанию – 2</i>
Применение настроек Aply*	8403	нет	–	Только запись. По данной команде сетевые и конфигурационные параметры заносятся в энергонезависимую память и применяются
* – суммарное число команд Aply , Init , S.Def , U.Apl , не должно превышать 10000 (превышение числа записи во FLASH-память может вывести прибор из строя)				

Конфигурационные параметры приведены в таблице В.3. Все параметры, кроме оговоренных особо, индексируются от 0 до 3. В случае одноканального исполнения индексация не используется.

Таблица В.3 – Конфигурационные параметры протокола ОВЕН

Команда	Hash	Тип данных	Допустимые значения	Примечание
Состояние канала Ch.St	606C	byte	0 – отключен, 1 – подключен	Чтение/запись. <i>По умолчанию – 1</i>
Учет веса тары Cnt.P	8A85	byte	0 – не учитывать, 1 – учитывать	Чтение/запись <i>По умолчанию – 0</i>
Чувствительность подключенного датчика Sens	3B88	byte	0 – +/- 1 мВ/В, 1 – +/- 2 мВ/В, 2 – +/- 4 мВ/В, 3 – +/- 8 мВ/В, 4 – +/- 16 мВ/В, 5 – +/- 32 мВ/В, 6 – +/- 64 мВ/В	Чтение/запись. <i>По умолчанию – 1</i>
Минимальное значение физической величины v.Min	494A	float32	от $-5 \cdot 10^9$ до $5 \cdot 10^9$	Чтение/запись. Параметр автоматически вычисляется при проведении пользовательской юстировки (см. п. Г.1.5) <i>По умолчанию – 0</i>
Максимальное значение физической величины v.Max	D752	float32	от $-5 \cdot 10^9$ до $5 \cdot 10^9$	Чтение/запись. Параметр автоматически вычисляется при проведении пользовательской юстировки (см. п. Г.1.5) <i>По умолчанию – 100</i>

Продолжение таблицы В.3

Команда	Hash	Тип данных	Допустимые значения	Примечание
Вес тары P.Wgh	E388	float32	от $-5 \cdot 10^9$ до $5 \cdot 10^9$	Чтение/запись. <i>По умолчанию – 0</i>
Мультипликатор веса тары P.Cnt	74FF	unsigned int16	от 1 до 65535	Чтение/запись. <i>По умолчанию – 1</i>
На весах – тара U.Wgh	0D1D	нет		Только запись. Вес, находящийся на весах, принимается за вес P.Wgh . Новый вес будет использован только после Init
Длина фильтра скользящего среднего MAv.L	FCC6	byte	от 1 до 100 (ОВЕН MB110-224.1ТД); от 1 до 50 (ОВЕН MB110-224.4ТД)	Чтение/запись. <i>По умолчанию – 10</i>

Окончание таблицы В.3

Команда	Hash	Тип данных	Допустимые значения	Примечание
Применить внесенные изменения Init *	00E9	нет		Только запись. Не индексируется. Параметры переносятся в энергонезависимую память и применяются (Команда аналогична команде Aply , но перестройка сетевых параметров не выполняется)
Сброс конфигурационных параметров в значения «по умолчанию» S.Def *	C17A	нет		Только запись. В энергонезависимую память прибора заносятся значения «по умолчанию», при этом сетевые параметры остаются неизменными
* – суммарное число команд Aply , Init , S.Def , U.Apl не должно превышать 10000 (превышение числа записи во FLASH-память может вывести прибор из строя)				

Оперативные параметры приведены в таблице В.4. Все команды применяются только для чтения данных из прибора. Все параметры, кроме оговоренных особо, индексируются от 0 до 3.

Внимание! Оперативные параметры индексируются при помощи изменения адреса. Т.е., если базовый адрес прибора = 16, то для чтения оперативного параметра канала 0 требуется произвести чтение параметра с адреса 16; для чтения оперативного параметра канала 1 требуется произвести чтение параметра с адреса 17.

Для прибора ОВЕН МВ110-224.1ТД индексация не используется.

Таблица В.4 – Оперативные параметры протокола ОВЕН

Команда	Hash	Тип данных
Измеренное значение напряжения, мВ Rd.fV	7F46	float32
Измеренное значение физической величины, ед. Rd.fF	399C	float32
Измеренное значение физической величины, % Rd.pF	C0B0	float32
Чтение статуса* Rd.St	80BB	int16
* – Побитовая расшифровка слова статуса приведена в таблице В.5. Данная команда не имеет индексации.		

Таблица В.5 – Побитовая расшифровка слова статуса

Номер бита статуса	Значение бита	Значение при включении питания	Комментарий
от 9 до 15	0	0	Зарезервировано для дальнейших разработок
8	Ошибка юстировки в 4 канале	0	0 – нет ошибки, 1 – ошибка. Сбрасывается правильной юстировкой, или через 10 минут после последней неправильной юстировки
7	Ошибка юстировки в 3 канале	0	0 – нет ошибки, 1 – ошибка. Сбрасывается правильной юстировкой, или через 10 минут после последней неправильной юстировки
6	Ошибка юстировки во 2 канале	0	0 – нет ошибки, 1 – ошибка. Сбрасывается правильной юстировкой, или через 10 минут после последней неправильной юстировки
5	Ошибка юстировки в 1 канале	0	0 – нет ошибки, 1 – ошибка. Сбрасывается правильной юстировкой, или через 10 минут после последней неправильной юстировки
4	Состояние датчика 4 канала	0	0 – нет обрыва, 1 – обрыв
3	Состояние датчика 3 канала	0	0 – нет обрыва, 1 – обрыв

Окончание таблицы В.5

Номер бита статуса	Значение бита	Значение при включении питания	Комментарий
2	Состояние датчика 2 канала	0	0 – нет обрыва, 1 – обрыв
1	Состояние датчика 1 канала	0	0 – нет обрыва, 1 – обрыв
0	Состояние перемычки сетевых настроек	0 – не установлена, 1 – установлена	

Сеанс юстировки начинается командами **zU.Sh** или **zU.Fn** и заканчивается командой **U.Apl** или таймаутом равным 10 мин. В случае завершения юстировки не командой **U.Apl** – в регистре статуса установится бит 5-8 (см. таблицу В.5), запись в энергонезависимую память произведена не будет.

Все параметры, кроме оговоренных особо, индексируются от 0 до 3. Для ОВЕН МВ110-224.1ТД индексация не используется.

Технологические параметры приведены в таблице В.6. Все команды используются только для записи.

Таблица В.6 – Технологические параметры протокола ОВЕН

Команда	Hash	Тип данных	Примечание
Коэффициент смещения «заводской» юстировки zU.Sh	00F8	нет	См. п. Г.2
Коэффициент масштаба «заводской» юстировки zU.Sc	22AB	нет	См. п. Г.2
Юстировка минимального значения физической величины zU.Fn	2918	float32	Передается значение напряжения, соответствующее минимальному значению физической величины
Юстировка максимального значения физической величины zU.Fx	98CE	float32	Передается значение напряжения, соответствующее максимальному значению физической величины
Применить юстировочные коэффициенты U.Apl *	B5D7	Нет	Не индексируется. По данной команде происходит запись юстировочных параметров в энергонезависимую память
* – суммарное число команд Aply , Init , S.Def , U.Apl не должно превышать 10000 (превышение числа записи во FLASH-память может вывести прибор из строя)			

В.2 Параметры протокола ModBus

Для протокола ModBus реализованы следующие функции:

- 3 (Read holding registers) – получение значения одного или нескольких регистров;
- 6 (Preset single register) – запись нового значения в регистр;
- 16 (Preset multiple registers) – установка новых значений нескольких последовательных регистров;
- 17 (report slave ID) – чтение имени прибора и версии прошивки.

Диапазон допустимых адресов от 1 до 247. Адрес 0 является широкоэмитерным адресом и допускается к использованию только с командами записи. Квитанция на широкоэмитерный адрес отсутствует.

При использовании функций 3, 6, 16 допускается работа с регистрами, относящимися только к одной команде.

Структура запроса и ответа функции 17 приведены ниже.

Запрос:

Адрес	Функция	Контрольная сумма
от 1 до 247	0x11	

Ответ:

Адрес	Функция	Размер поля данных	Поле данных (коды ASCII)	Контрольная сумма
от 1 до 247	0x11	14	MB110-TD vX.YY *	
* – X – номер версии прошивки, YY – номер подверсии прошивки.				

Перечень параметров протокола ModBus представлен в таблицах В.7 – В.11.

Таблица В.7 – Общие параметры протокола ModBus

Команда	Адрес регистра	Количество регистров	Допустимые значения	Примечание
Исполнение прибора tdev	0x0	1	0 – 1 канал (ОВЕН МВ110-224.1ТД), 1 – 4 канала (ОВЕН МВ110-224.4ТД)	Только чтение
Режим возбуждения датчиков E.Rgm	0x35	1	0 – постоянным напряжением, 1 – знакопеременным напряжением	Чтение/запись. <i>По умолчанию – 0</i>
Частота дискретизации измерительного тракта Set.F	0x91	1	от 0 до 13 (ОВЕН МВ110-224.1ТД); от 0 до 3 (ОВЕН МВ110-224.4ТД)	Чтение/запись. <i>По умолчанию – 1*</i>
* – Прибор ОВЕН МВ110-224.1ТД: 0 – 8.197 Гц; (Подавление 50 Гц); 2 – 19.61 Гц; (Подавление 60 Гц); 4 – 25.77 Гц; 6 – 42.37 Гц; (Подавление 50 Гц); 8 – 50.51 Гц; 10 – 144.9 Гц; 12 – 409.8 Гц; Прибор ОВЕН МВ110-224.4ТД: 0 – 1.695 Гц; (Подавление 50 Гц); 2 – 5.435 Гц; (Подавление 50 Гц); 1 – 16.39 Гц; (Подавление 50 и 60 Гц) 3 – 24.27 Гц; 5 – 34.25 Гц; 7 – 44.64 Гц; (Подавление 50 Гц) 9 – 69.44 Гц; 11 – 257.7 Гц; 13 – 588.2 Гц; 1 – 2.976 Гц; (Подавление 50 и 60 Гц) 3 – 9.804 Гц				

Таблица В.8 – Сетевые параметры протокола ModBus

Команда	Адрес регистра	Количество регистров	Допустимые значения	Примечание
Скорость обмена bPS	0x1	1	0 – 2400 кбит/сек, 1 – 4800 кбит/сек, 2 – 9600 кбит/сек, 3 – 14400 кбит/сек, 4 – 19200 кбит/сек, 5 – 28800 кбит/сек, 6 – 38400 кбит/сек, 7 – 57600 кбит/сек, 8 – 115200 кбит/сек	<i>По умолчанию – 2</i>
Тип контроля четности PrtY	0x2	1	0 – нет контроля, 1 – четность, 2 – нечетность	<i>По умолчанию – 0</i>
Количество стоп-бит в посылке Sbit	0x3	1	0 – 1 бит, 1 – 2 бита	<i>По умолчанию – 0</i>
Длина слова данных Len	0xAA	1	0 – 7 бит, 1 – 8 бита	<i>По умолчанию – 1</i>
Длина сетевого адреса, бит A.Len	0x4	1	0 – 8 бит, 1 – 11 бит	<i>По умолчанию – 0</i> При Addr>251 смена A.Len с «1» в «0» невозможна

Окончание таблицы В.8

Команда	Адрес регистра	Количество регистров	Допустимые значения	Примечание
Базовый адрес прибора Addr *	0x5	1	от 1 до 251 при A.Len=0; от 1 до 251, от 256 до 2036 при A.Len=1	По умолчанию – 16
Код последней сетевой ошибки n.Err	0x6	1	Коды ошибок соответствуют кодам ошибок протокола ОВЕН	Только чтение
Задержка ответа от прибора, мс rS.dL	0x7	1	от 0 до 45	По умолчанию – 2
Применение настроек Aply**	0x8	1	0	Только запись
* – Внимание! При установке адреса большего 247 связь с прибором по протоколу ModBus будет невозможна. ** – суммарное число команд Aply, Init, S.Def, U.Apl, не должно превышать 10000 (превышение числа записи во FLASH-память может вывести прибор из строя)				

Таблица В.9 – Конфигурационные параметры протокола ModBus

Команда	Адрес регистра	Количество регистров	Допустимые значения	Примечание
Состояние канала Ch.St	0x9 – 1 канал 0xA – 2 канал 0xB – 3 канал 0xC – 4 канал	1	0 – отключен, 1 – подключен	Чтение/запись. <i>По умолчанию – 1</i>
Учет веса тары Cnt.P	0xD – 1 канал 0xE – 2 канал 0xF – 3 канал 0x10 – 4 канал	1	0 – не учитывать, 1 – учитывать	Чтение/запись. <i>По умолчанию – 0</i>
Чувствительность подключенного датчика Sens	0x11 – 1 канал 0x12 – 2 канал 0x13 – 3 канал 0x14 – 4 канал	1	0 – +/- 1 мВ/В, 1 – +/- 2 мВ/В, 2 – +/- 4 мВ/В, 3 – +/- 8 мВ/В, 4 – +/- 16 мВ/В, 5 – +/- 32 мВ/В, 6 – +/- 64 мВ/В	Чтение/запись. <i>По умолчанию – 1</i>
Минимальное значение физической величины v.Min	0x15 - 0x16 – 1 канал 0x17 - 0x18 – 2 канал 0x19 - 0x1A – 3 канал 0x1B - 0x1C – 4 канал	2	от $-5 \cdot 10^9$ до $5 \cdot 10^9$	Чтение/запись. Тип данных: float_32* Параметр автоматически вычисляется при проведении пользовательской юстировки (см. п Г.1.5) <i>По умолчанию – 0</i>

Продолжение таблицы В.9

Команда	Адрес регистра	Кол-во регистров	Допустимые значения	Примечание
Максимальное значение физической величины v.Max	0x1D - 0x1E – 1 канал 0x1F - 0x20 – 2 канал 0x21 - 0x22 – 3 канал 0x23 - 0x24 – 4 канал	2	от $-5 \cdot 10^9$ до $5 \cdot 10^9$	Чтение/запись. Тип данных: float_32 * Параметр автоматически вычисляется при проведении пользовательской юстировки(см.п.Г.1.5). <i>По умолчанию – 100</i>
Вес тары P.Wgh	0x25 - 0x26 – 1 канал 0x27 - 0x28 – 2 канал 0x29 - 0x2A – 3 канал 0x2B - 0x2C – 4 канал	2	от $-5 \cdot 10^9$ до $5 \cdot 10^9$	Чтение/запись. Тип данных: float_32* <i>По умолчанию – 0</i>
Мультипликатор веса тары P.Cnt	0x2D – 1 канал 0x2E – 2 канал 0x2F – 3 канал 0x30 – 4 канал	1	от 1 до 65535	Чтение/запись. <i>По умолчанию – 1</i>
На весах – тара U.Wgh	0x31 – 1 канал 0x32 – 2 канал 0x33 – 3 канал 0x34 – 4 канал	1	0	Только запись. Вес, находящийся на весах, принимается за вес P.Wgh . Новый вес будет использован только после Init

Окончание таблицы В.9

Команда	Адрес регистра	Кол-во регистров	Допустимые значения	Примечание
Длина фильтра скользящего среднего MAv.L	ОВЕН MB110-224.1ТД: 0x90 ОВЕН MB110-224.4ТД: 0x92 – 1к. 0x93 – 2к. 0x94 – 3к. 0x95 – 4к.	1	1..100 – прибор ОВЕН MB110-224.1ТД; 1..50 – прибор ОВЕН MB110-224.4ТД	Чтение/запись. <i>По умолчанию – 10</i>
Применить внесенные изменения Init **	0x39	1	0	Только запись. Параметры всех каналов переносятся в энергонезависимую память и применяются (перестройка сетевых параметров не выполняется)
Сброс конфигурационных параметров в значения «по умолчанию» S.Def	0x3A – 1 канал 0x3B – 2 канал 0x3C – 3 канал 0x3D – 4 канал	1	0	Только запись. В энергонезависимую память прибора заносятся значения «по умолчанию», при этом сетевые параметры остаются неизменными
* – Значение хранится в двух последовательных регистрах. Старшие разряды хранятся в регистре, имеющем меньший адрес. ** – суммарное число команд Aply, Init, S.Def, U.Apl не должно превышать 10000 (превышение числа записи во FLASH-память может вывести прибор из строя)				

Таблица В.10 – Оперативные параметры протокола ModBus

Команда	Адрес регистра	Кол-во регистров	Тип данных	Примечание
Измеренное значение напряжения, мВ Rd.fV	0x3E - 0x3F – 1 канал 0x40 - 0x41 – 2 канал 0x42 - 0x43 – 3 канал 0x44 - 0x45 – 4 канал	2	float32*	Только чтение
Измеренное значение физической величины, ед. Rd.fF	0x46 - 0x47 – 1 канал 0x48 - 0x49 – 2 канал 0x4A - 0x4B – 3 канал 0x4C - 0x4D – 4 канал	2	float32*	Только чтение
Измеренное значение физической величины, % Rd.pF	0x4E - 0x4F – 1 канал 0x50 - 0x51 – 2 канал 0x52 - 0x53 – 3 канал 0x54 - 0x55 – 4 канал	2	float32*	Только чтение
Чтение статуса Rd.St	0x56	1	int16	Только чтение. Побитовая расшифровка слова статуса приведена в таблице В.5
* –Значение хранится в двух последовательных регистрах. Старшие разряды хранятся в регистре, имеющем меньший адрес				

Сеанс юстировки начинается командами **zU.Sh** или **zU.Fn** и заканчивается командой **U.Apl**, любой командой модификации конфигурационных или сетевых параметров или таймаутом равным 10 мин. В случае завершения юстировки не командой **U.Apl** – в регистре статуса установится бит 5–8 (см. таблицу В.11), запись в энергонезависимую память произведена не будет.

Таблица В.11 – Технологические параметры протокола ModBus

Команда	Адрес регистра	Кол-во регистров	Тип данных	Примечание
Коэффициент смещения «заводской» юстировки zU.Sh	0x5A – 1 канал 0x5B – 2 канал 0x5C – 3 канал 0x5D – 4 канал	1	int16	Только запись См. п. Г.2
Коэффициент масштаба «заводской» юстировки zU.Sc	0x5E – 1 канал 0x5F – 2 канал 0x60 – 3 канал 0x61 – 4 канал	1	int16	Только запись См. п. Г.2
Юстировка минимального значения физической величины zU.Fn	Для ОВЕН МВ110-224.1ТД: 0x62..0x63 Для ОВЕН МВ110-224.4ТД: 0x62..0x63 – 1канал 0x64..0x65 – 2 канал 0x66..0x67 – 3канал 0x68..0x69 – 4канал	1	float32*	Только запись. Передается значение напряжения, соответствующее минимальному значению физической величины

Окончание таблицы В.11

Команда	Адрес регистра	Кол-во регистров	Тип данных	Примечание
Юстировка максимального значения физической величины zU.Fx	Для ОВЕН МВ110-224.1ТД: 0x66..0x67 Для ОВЕН МВ110-224.4ТД: 0x6C..0x6D – 1канал 0x6E..0x6F – 2канал 0x70..0x71 – 3канал 0x72..0x73 – 4канал	1	float32*	Только запись. Передается значение напряжения, соответствующее максимальному значению физической величины
Применить юстировочные коэффициенты U.Apl **	0x6A	1	int16	Только запись. По данной команде происходит запись юстировочных параметров всех каналов в энергонезависимую память
* –Значение хранится в двух последовательных регистрах. Старшие разряды хранятся в регистре, имеющем меньший адрес. ** – суммарное число команд Aply, Init, S.Def, U.Apl не должно превышать 10000 (превышение числа записи во FLASH-память может вывести прибор из строя)				

В.3 Команды протокола DCon

В.3.1 Считывание данных

Посылка: #AA[CHK](cr),

где **AA** – адрес прибора, от 00 до FF,

[CHK] – контрольная сумма сообщения,

(cr) – символ перевода строки (0x0D).

Ответ: >(данные)[CHK](cr),

где **(данные)** – записанные подряд без пробелов результаты измерения в десятичном представлении:

– для ОВЕН MB110-224.1ТД: **Rd.fV, Rd.fF, Rd.pF**;

– для ОВЕН MB110-224.4ТД: **Rd.fV 1к, Rd.fV 2к, Rd.fV 3к, Rd.fV 4к, Rd.fF 1к, Rd.fF 2к, Rd.fF 3к, Rd.fF 4к, Rd. pF 1к, Rd. pF 2к, Rd. pF 3к, Rd. pF 4к.**

Длина записи об измерении равна девяти символам. На месте недостоверных данных передается значение (–999.9999).

Пример

> +100.2003+045.0000-999.9999[CHK](cr)

При синтаксической ошибке или ошибке в контрольной сумме никакого ответа.

В.3.2 Считывание имени прибора

Посылка: \$AAM[CHK](cr),

где **AA** – адрес прибора, от 00 до FF,

[CHK] – контрольная сумма сообщения,

(cr) – символ перевода строки (0x0D).

Ответ: !AA(имя прибора(8 символов))[CHK](cr).

Пример – !AAMB110-TD[CHK](cr).

При синтаксической ошибке или ошибке в контрольной сумме никакого ответа.

В.3.3 Считывание версии программы прибора

Посылка: \$AAF[CHK](cr),

где **AA** – адрес прибора, от 00 до FF,

[CHK] – контрольная сумма сообщения,

(cr) – символ перевода строки (0x0D).

Ответ: !AA(версия(5 символов))[CHK](cr).

Пример – !AAvX.YY[CHK](cr).

При синтаксической ошибке или ошибке в контрольной сумме: никакого ответа.

Приложение Г

Методика юстировки

Прибор предусматривает два вида юстировки:

- пользовательская юстировка для установки пользователем требуемых значений физической величины;
- заводская юстировка (с помощью магазина сопротивлений Р4831).

ВНИМАНИЕ! Заводская юстировка выполняется только при изготовлении прибора, а также в случаях отрицательных результатов поверки прибора. В остальных случаях выполнять такую юстировку запрещается, т.к. это может вывести прибор из строя.

Г.1 Последовательность пользовательской юстировки

Г.1.1 Включить прибор в составе с используемым датчиком и преобразователем интерфейсов и запустить на компьютере программу «**Конфигуратор М110**». Выполнить установку связи с прибором. Провести прогрев прибора не менее 20 минут.

Г.1.2 В главном окне программы выбрать меню **Режимы программы | Юстировка**. Ввести код доступа **792** и нажать кнопку «**Продолжить**». Выбрать тип юстировки «**пользовательская**» и нажать кнопку «**Продолжить**».

Г.1.3 Следуя подсказкам программы-конфигуратора подать на используемый датчик известное меньшее значение физической величины и ввести это значение в ячейку **Меньшее значение физической величины** (ед.). Затем ввести соответствующее значение в процентах в ячейку **Меньшее значение физической величины** (%). Нажать кнопку «**Продолжить**».

Г.1.4 Подать на используемый датчик известное большее значение физической величины (установите на платформу весов груз большего номинала взвешивания) и ввести значения **Большее значение физической величины** (ед), **Большее значение физической величины** (%) ввести аналогичным образом. Нажать кнопку «**Продолжить**».

Г.1.5 Нажать кнопку **«Сохранить»** для записи данных в прибор.

Например, при вводе значений параметров равными:

- Меньшее значение физической величины (ед.) равным 5;
- Меньшее значение физической величины (%) равным 5;
- Большее значение физической величины (ед) равным 90;
- Большее значение физической величины (%) равным 90,

то параметр **Минимальное значение физической величины** будет равным 0, а параметр **Максимальное значение физической величины** равным 100 (см. соответствующие параметры ветви **«Канал»**). Пользовательская юстировка закончена.

Примечание – Ниже для справки приведено детальное описание последовательности команд при пользовательской юстировке.

В п. Г.1.3 программа «Конфигуратор M110» запоминает:

- введённое значение, соответствующее меньшему значению физической величины (*LessFV*);
- введённое значение, соответствующее меньшему значению физической величины в процентах (*LessFV_P*);
- текущее измеренное напряжение, выдаваемое тензометрическим датчиком (*LessU*). Для получения данного параметра используется запрос **Rd.fv**.

В п. Г.1.4 программа «Конфигуратор M110» запоминает:

- введённое значение, соответствующее большему значению физической величины (*GreatFV*);
- введённое значение, соответствующее большему значению физической величины в процентах (*GreatFV_P*);
- текущее измеренное напряжение, выдаваемое тензометрическим датчиком (*GreatU*). Для получения данного параметра используется запрос **Rd.fv**.

По введенным параметрам в п.п. Г.1.3 – Г.1.4 программа «Конфигуратор М110» вычисляет:

- значение выходного напряжения тензодатчика, которое будет соответствовать минимальному желаемому значению измеряемой ФВ (**MinU**):

$$\text{MinU} = \frac{\text{GreatFV_P} \cdot \text{LessU} - \text{LessFV_P} \cdot \text{GreatU}}{\text{GreatFV_P} - \text{LessFV_P}};$$

- значение выходного напряжения тензодатчика, которое будет соответствовать максимальному желаемому значению измеряемой ФВ (**MaxU**):

$$\text{MaxU} = \frac{100 \cdot (\text{GreatU} - \text{LessU}) + \text{GreatFV_P} \cdot \text{LessU} - \text{LessFV_P} \cdot \text{GreatU}}{\text{GreatFV_P} - \text{LessFV_P}};$$

- минимальное измеряемое значение ФВ (**MinFV**):

$$\text{MinFV} = \frac{\text{GreatFV_P} \cdot \text{LessFV} - \text{LessFV_P} \cdot \text{GreatFV}}{\text{GreatFV_P} - \text{LessFV_P}}$$

- максимальное измеряемое значение ФВ (**MaxFV**):

$$\text{MaxFV} = \frac{100 \cdot (\text{GreatFV} - \text{LessFV}) + \text{GreatFV_P} \cdot \text{LessFV} - \text{LessFV_P} \cdot \text{GreatFV}}{\text{GreatFV_P} - \text{LessFV_P}}.$$

В п. Г.1.5 программа «Конфигуратор М110» посылает на прибор следующую последовательность команд:

- **zU.Fn**, передавая прибору значение **MinU**;
- **zU.Fx**, передавая прибору значение **MaxU**;
- **U.Apl** для сохранения значения переданных напряжений в энергонезависимую память;
- **v.Min**, передавая прибору значение **MinFV**;
- **v.Max**, передавая прибору значение **MaxFV**;
- **Init** для сохранения данных параметров диапазона измерений в энергонезависимой памяти.

Г.2 Последовательность заводской юстировки

Г.2.1 Подключить к прибору магазин сопротивлений Р4831 согласно рисунку Г.2.

Г.2.2 Включить приборы и запустить на компьютере программу «**Конфигуратор М110**». Выполнить установку связи с прибором. Провести прогрев прибора не менее 20 минут.


Г.2.3 В главном окне программы выбрать меню **Режимы программы | Юстировка. Ввести код доступа 792** и нажать кнопку «**Продолжить**». Выбрать тип юстировки «**заводская**».

Г.2.4 Выбрать необходимый для юстировки входной диапазон прибора (или чувствительность датчика) и нажать кнопку «**Продолжить**».

Г.2.5 Следуя подсказкам конфигуратора, установить с помощью магазина Р4831 минимальное значение напряжения согласно таблице Г.1 в соответствии с выбранным диапазоном измерений прибора, контролируя его с помощью вольтметра V1, и в окне программы нажать кнопку «**Продолжить**» (при этом конфигуратор посылает прибору команду **zU.Sh**).

Нажать кнопку «**Продолжить**» еще раз для юстировки максимального значения (при этом конфигуратор посылает прибору команду **zU.Sc**).

Сохранить данные калибровки в памяти прибора, нажав кнопку «**Сохранить**».

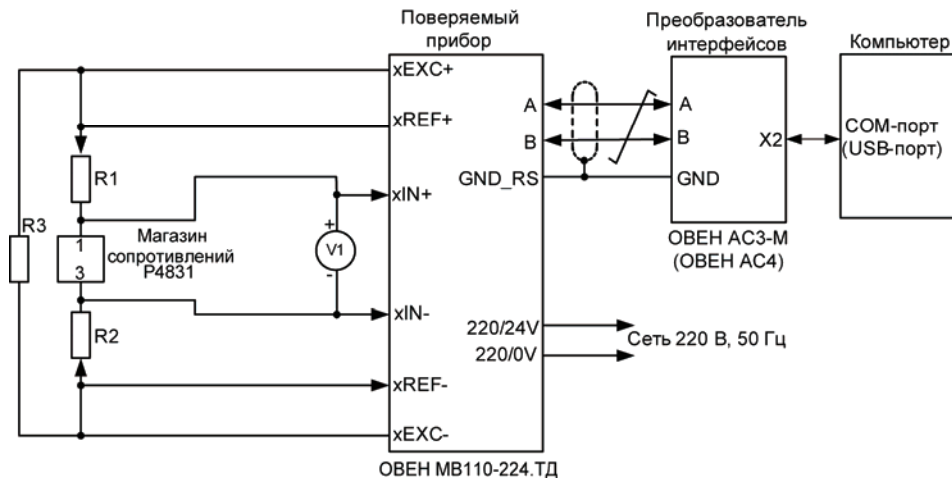

R1, R2 – резистор C2-29B-0,125T-10кОм 1 %,
 R3 – резистор C2-29B-0,125T -360 Ом 1 %,
 V1 – вольтметр постоянного напряжения В1-12.

**Рисунок Г.2 – Схема подключения прибора для заводской юстировки
 (х – номер канала (от 1 до 4) для прибора ОВЕН MB110-224.4ТД)**

Таблица Г.1 – Значения напряжений в точках заводской юстировки

Диапазон измерений прибора, мВ	Устанавливаемые значения напряжения в точках юстировки, мВ
$\pm 4,0$	– 4,000
$\pm 7,5$	– 7,500
± 15	– 15,000
± 35	– 35,000
± 70	– 70,000
± 140	– 140,00
± 300	– 300,00

Г.2.6 При необходимости выполнить п. Г.2.5 для другого диапазона измерений прибора.

Г.2.7 Закрывать программу-конфигуратор, выключить питание приборов и отсоединить их.

Приложение Д

Отделение клеммной колодки от прибора

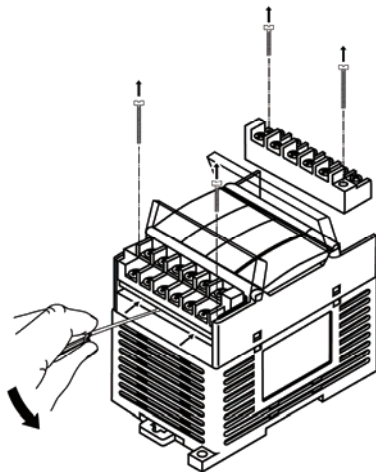


Рисунок Д.1 – Отделение клеммной колодки от прибора

Лист регистрации изменений

№ изменения	Номера листов (стр.)				Всего листов (стр.)	Дата внесения	Подпись
	измен.	заменен.	новых	аннулир.			



61153, г. Харьков, ул. Гвардейцев Широнинцев, 3А

Тел.: (057) 720-91-19

Факс: (057) 362-00-40

Сайт: owen.com.ua

Отдел сбыта: sales@owen.com.ua

Группа тех. поддержки: support@owen.com.ua